


Pavé Agora Aqua



Matériel pour remplir
les joints - Agrégats
ASTM #8


Commercial
léger



		Dimensions mm	Dimensions po	Couleur	Rang Type
A	A	80 x 167 x 300	3 1/8 x 6 9/16 x 11	Nuancé Beige Ambré	
	B	80 x 200 x 300	3 1/8 x 7 7/8 x 11	Nuancé Gris Ombragé	
	C	80 x 233 x 300	3 1/8 x 9 3/16 x 11	Nuancé Gris Scandina	
B	Poids/mcx (moy)	11 kg	25 lb	Noir Rockland	
	Mcx/surface (moy)	13,27 mcx/m²	1,51 mcx/pi²	A, B, C sont vendus ensemble	
C	Surface/rang	0,86 m²	9,26 pi²		
	Surface/cube	6,88 m²	8 Rgs	74,08 pi²	
	Longueur/rang	4,20 m lin.	13,78 pi lin.		
	Longueur/cube	33,60 m lin.	110,24 pi lin.		
	Poids/cube	1265 kg	2789 lb		

		Dimensions mm	Dimensions po	Couleur	Rang Type
Grand Rectangle		80 x 233 x 300	3 1/8 x 9 3/16 x 11	Nuancé Beige Ambré	
	Poids/mcx (moy)	13 kg	28 lb	Nuancé Gris Ombragé	
	Mcx/surface (moy)	14,28 mcx/m²	1,33 mcx/pi²	Nuancé Gris Scandina	
C	Surface/rang	0,98 m²	10,55 pi²	Noir Rockland	
	Surface/cube	7,84 m²	8 Rgs	84,40 pi²	
C	Longueur/rang	4,20 m lin.	13,78 pi lin.	A, B, C sont vendus ensemble	
	Longueur/cube	33,60 m lin.	110,24 pi lin.		
	Qté/cube	112 mcx	112 mcx		
	Poids/cube	1440 kg	3175 lb		

Motif de pose

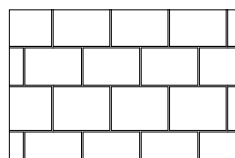

Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Agora Aqua	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Joint de 7 mm (0.28 po) qui permet un taux d'infiltration de l'eau dans le sol de l'ordre de +/- 13 300mm/hr.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.