




# Dalles Melville® 60 et Melville® 60 DuraFusion

	Métrique (mm)	Impériale (po)
A	60 x 190 x 380	2 3/8 x 7 1/2 x 15
B	60 x 380 x 380	2 3/8 x 15 x 15
C	60 x 380 x 570	2 3/8 x 15 x 22 7/16
Poids/mcx (moy)	19 kg	41 lb
Surface/mcx	0.14 mcx/m <sup>2</sup>	1.46 mcx/pi <sup>2</sup>
Surface/rang	1.08 m <sup>2</sup>	11.66 pi <sup>2</sup>
Surface/cube	10.80 m <sup>2</sup> 10 Rgs	116.60 pi <sup>2</sup>
Qté/cube	80 mcx	80 mcx
Poids/cube	1500 kg	3307 lb


Code	Couleur - DuraFusion	
127003274	Ambré	 N
127003120	Newport	 N
127003087	Scandina	 N
Couleur - Prestige		
12053046	Nuancé Beige Ambré	
12052734	Nuancé Beige Margaux	
12052104	Nuancé Gris Chambord	
12052365	Nuancé Gris Scandina	
12052732	Noir Rockland	
Couleur - Standard		
12053045	Nuancé Gris Ombragé	
12052733	Nuancé Gris Newport	

Approvisionnement	DuraFusion : Milton
	Prestige et Standard : Montréal, Québec et Metcalfe


Peut être empilé en double

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 213 pi<sup>2</sup>


## Rang Type

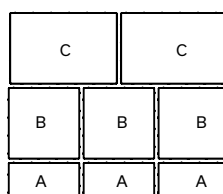

## Motif de pose

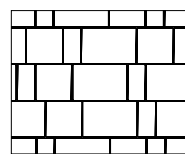

Linéaire

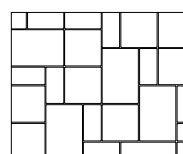

Modulaire



## Informations techniques

Produit	Dalles Melville 60 et Melville 60 DuraFusion
Norme	CSA A231.1
Résistance à la flexion	±4,5 MPa
Résistance à la compression	N/A
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles 500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

\* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.